

Handbuch | DE

TS1500

TwinCAT 2 | Valve Diagram Editor



Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	5
1.1	Hinweise zur Dokumentation	5
1.2	Sicherheitshinweise	6
2	TwinCAT Kennlinien - Einleitung	7
3	Einleitung	10
4	Grafikfenster	14
5	Eigenschaften des Masters	16
6	Eigenschaften des Slaves	17
7	Tabellenfenster	18
8	Kommandos	20
9	Beispiel	21

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702

mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

EtherCAT®

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen!
Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Symbole

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit einem nebenstehenden Sicherheitshinweis oder Hinweistext verwendet. Die Sicherheitshinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt oder Geräten

Wenn der Hinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Umwelt oder Geräte geschädigt werden.




Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

2 TwinCAT Kennlinien - Einleitung


Bei dem Einsatz von Hydraulikzylindern in Verbindung mit den entsprechenden Ventilen ergibt sich durch die Bauart der Zylinder und der Ventile bedingt oftmals ein **nichtlineares Übertragungsverhalten** der Achse und somit der zu regelnden Strecke. Das heißt, die Geschwindigkeit des Hydraulikzylinders ist nicht proportional zu dem Ansteuersignal des Ventils. Ein solcher Fall liegt beispielsweise dann vor, wenn ein Hydraulikzylinder eingesetzt wird, dessen Flächenverhältnis der beiden Druckseiten ungleich Eins ist. Ein anderer typischer Fall ergibt sich durch eine nichtlineare Ventilkennlinie. Ein möglicher Verlauf einer solchen Kennlinie ist in dem folgenden Bild dargestellt.

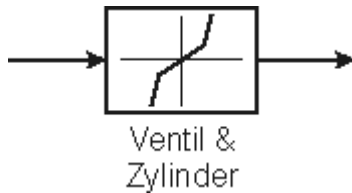

Kennlinien-Linearisierung

Bei dem Vorhandensein einer solchen nichtlinearen Regelstrecke kommt es zu dem Problem, dass sich ein linearer Reglerentwurf auf Basis dieser nichtlinearen Regelstrecke als unzureichend erweist, da der Regler nur in einem Arbeitsbereich optimal ausgelegt werden kann. Folglich ergeben sich bei vielen Anwendungsfällen Einbußen in der Regelgüte, oder es ergibt sich sogar ein nicht akzeptables Regelverhalten.


Ziel der hier vorgestellten Kennlinien-Linearisierung ist es, weiterhin die bekannten und erprobten Verfahren zur Auslegung von linearen Regelkreisen einzusetzen, aber die Regelgüte zu verbessern. Durch die Vorschaltung eines Kennliniengliedes wird die Nichtlinearität der Regelstrecke kompensiert, so dass sich ein annähernd lineares Verhalten ergibt. Diese Vorgehensweise ist in dem folgenden Wirkungsplan dargestellt.

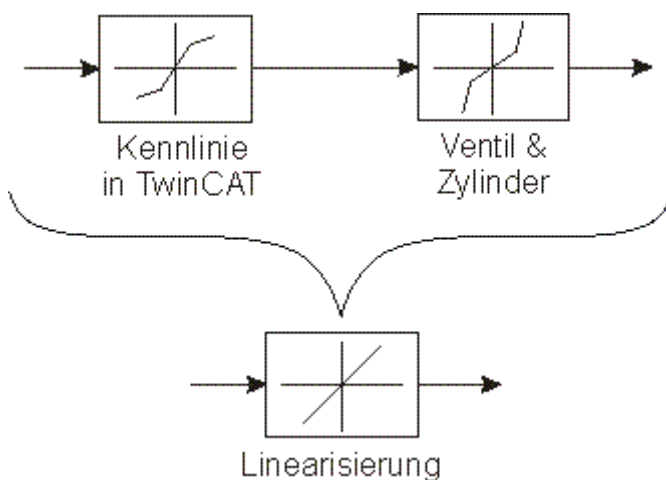


Die bei diesem Verfahren eingesetzte Kennlinie muss möglichst exakt das inverse Übertragungsverhalten der eingesetzten Ventil - Hydraulikzylinderkombination beschreiben, so dass sich durch die Reihenschaltung dieser Kennlinie mit der real vorhandenen Regelstrecke ein annähernd linearer Verlauf ergibt.


Insbesondere ist Wert auf eine möglichst exakte Kennlinie in den Knickstellen zu legen, da diese Punkte bezüglich der Linearisierung besonders kritisch sind.

Für den TwinCAT Achsregelkreis ergibt sich bei Einsatz der Kennlinien-Linearisierung der folgende Wirkungsplan:

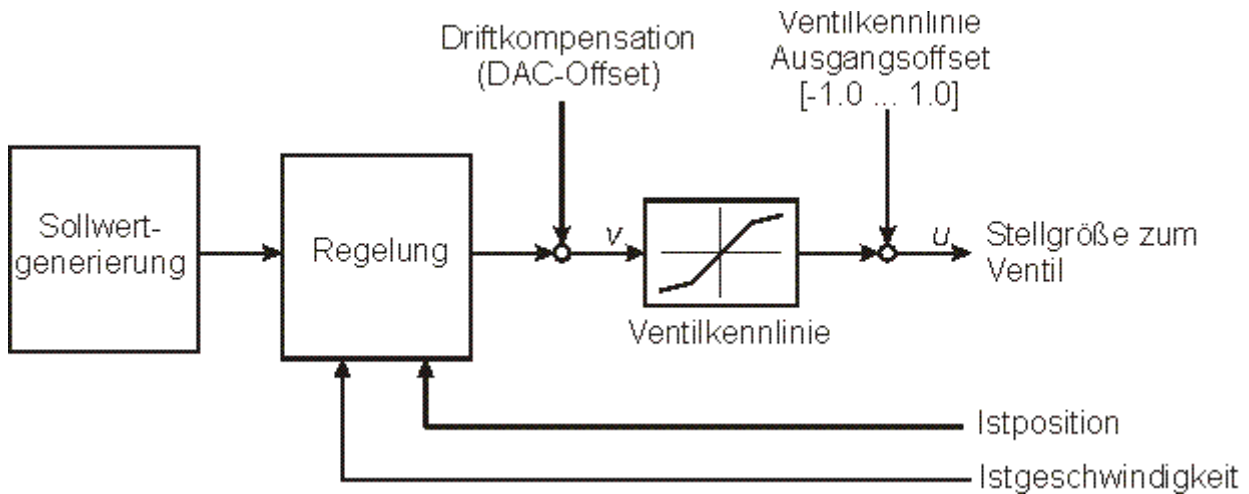

Die für die Linearisierung benötigte Kennlinie kann mit dem [Valve Diagram Editor](#) [► 10] erstellt und editiert werden. Nachdem die Kennlinie erstellt und in die Echtzeitumgebung geladen worden ist, kann sie in dem Achsregelkreis wirksam gemacht werden. Dieses erfolgt im System-Manager auf dem Analog-Reiter des Drives oder allgemein perADS-Kommando.

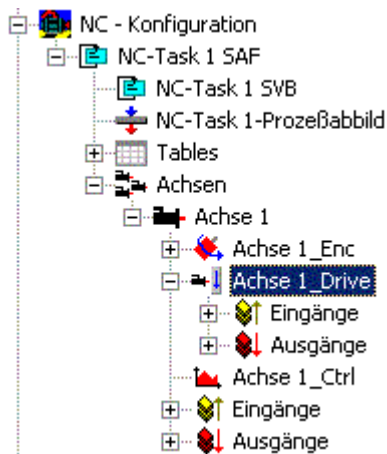

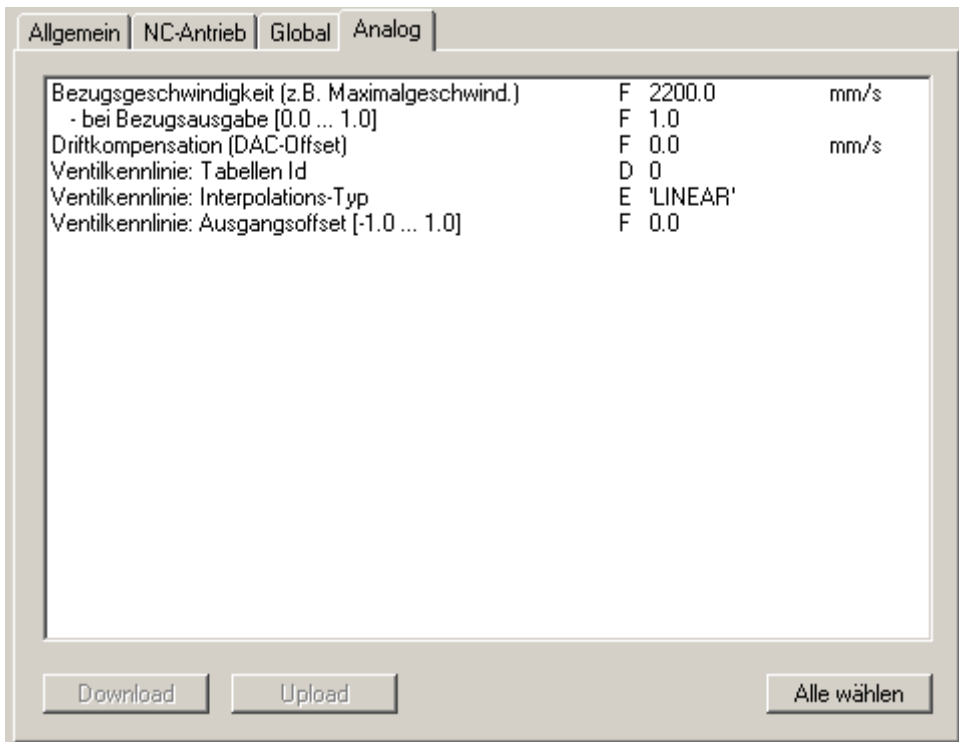

In die Zeile '**Ventilkennlinie: Id der Kennlinie**' muss die eindeutige Tabellen-Id der Ventilkennlinie eingetragen werden. In der Zeile "*Ventilkennlinie: Interpolations-Typ*" kann zwischen den Typen '*Linear*' und '*Spline*' gewählt werden. (In der Echtzeitumgebung wird eine Tabelle mit äquidistantem Stützstellenabstand hinterlegt, welche zur Laufzeit linear- oder mit einer Spline-Funktion interpoliert wird.)

Weiterhin ist es möglich, einen Ausgabe-Offset vor und nach der Kennlinie aufzuschalten.

Im Signalfluss vor der Kennlinie wirkt der Parameter '*Driftkompensation (DAC-Offset)*'. Hier kann eine Offsetkorrektur in Form einer Geschwindigkeit (z.B. in mm/s) addiert werden.

Im Signalfluss nach der Kennlinie kann ein Offset mit dem Parameter '*Ventilkennlinie Ausgangsoffset [-1.0 ... 1.0]*' aufgeschaltet werden. An dieser Stelle im Signalfluss wird der Offset als Prozentwert, bezogen auf die maximale Ausgangsgröße, angegeben.

● Verwendung der Hydraulik-Kennlinien

- i** Die Hydraulik-Kennlinie kann nur dann durch das Eintragen der Tabellen-Id aktiviert werden, wenn
- 1) die Tabelle in die Echtzeitumgebung geladen worden ist
 - 2) die Reglerfreigaben für die Achse **nicht** erteilt sind

Die beschriebenen Parameter auf dem Analog-Reiter des Drives können auch über ADS-Kommandos (z. B. aus der SPS) vorgegeben werden.



Drive-Typen:

Die beschriebene Kennlinien-Linearisierung wird von den folgenden Drive-Typen unterstützt:

- M2400 DAC 1/ DAC 2 / DAC 3 / DAC 4
- KL4XXX/KL2503-30K/KL2521
- Drive (universal)

3 Einleitung

Zum Entwerfen der Kennlinie eines Hydraulik Ventils dient ein grafisch orientierter Editor, der dem Kurvenscheibeneditor ähnlich ist. Der in das TwinCAT integrierte **Valve Diagram Editor** ist im System Manager unter der **NC-Configuration** unter dem Punkt **Tables** zu finden. Nach der Anwahl der **Tables** in der Baumansicht kann mit der rechten Maustaste und dem Befehl **Append Table** in dem Fenster **Insert Master** der Typ des Masters gewählt werden. Mit der Auswahl **Valve Diagram** entscheidet man sich für den Valve Diagram Editor.

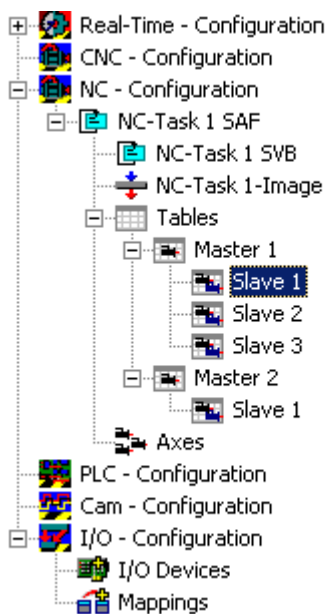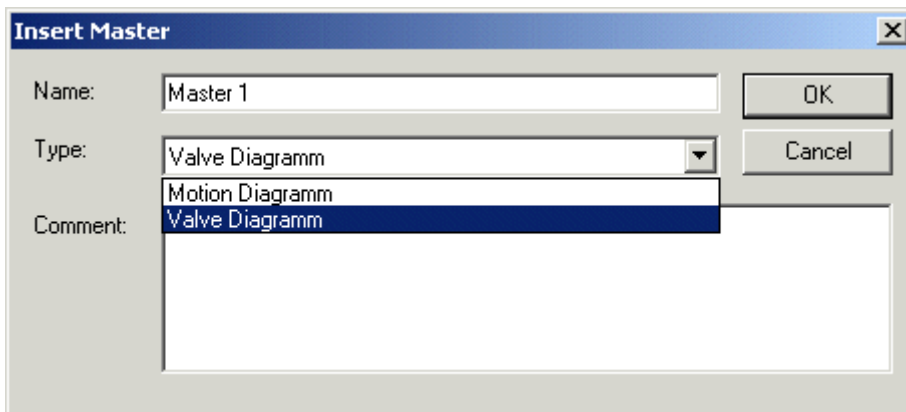

Unter diesen können entsprechende **Slaves** eingefügt werden (rechte Maustaste). Wenn man in dem Baum auf den **Master** klickt, können auf den Eigenschaftsseiten nicht nur die Eigenschaften des Masters sondern auch die der zugehörigen Slaves eingestellt werden. Die Struktur von Master und Slave stammt dabei aus dem Kurvenscheibeneditor und hat hier den Vorteil, dass man Messwerte in einen separaten Slave legen kann und diese dann als Grafik im Hintergrund für die Konstruktion einer idealisierten Kennlinie verwenden kann.

General Master Slave 1

Name:

General Master Slave 1

Name: Table Id:

Assigned Axis:


Automatic Area Ratio Area Ratio A/B

Velocity


Percent Absolut

Velocity A 100%

Velocity B 100%

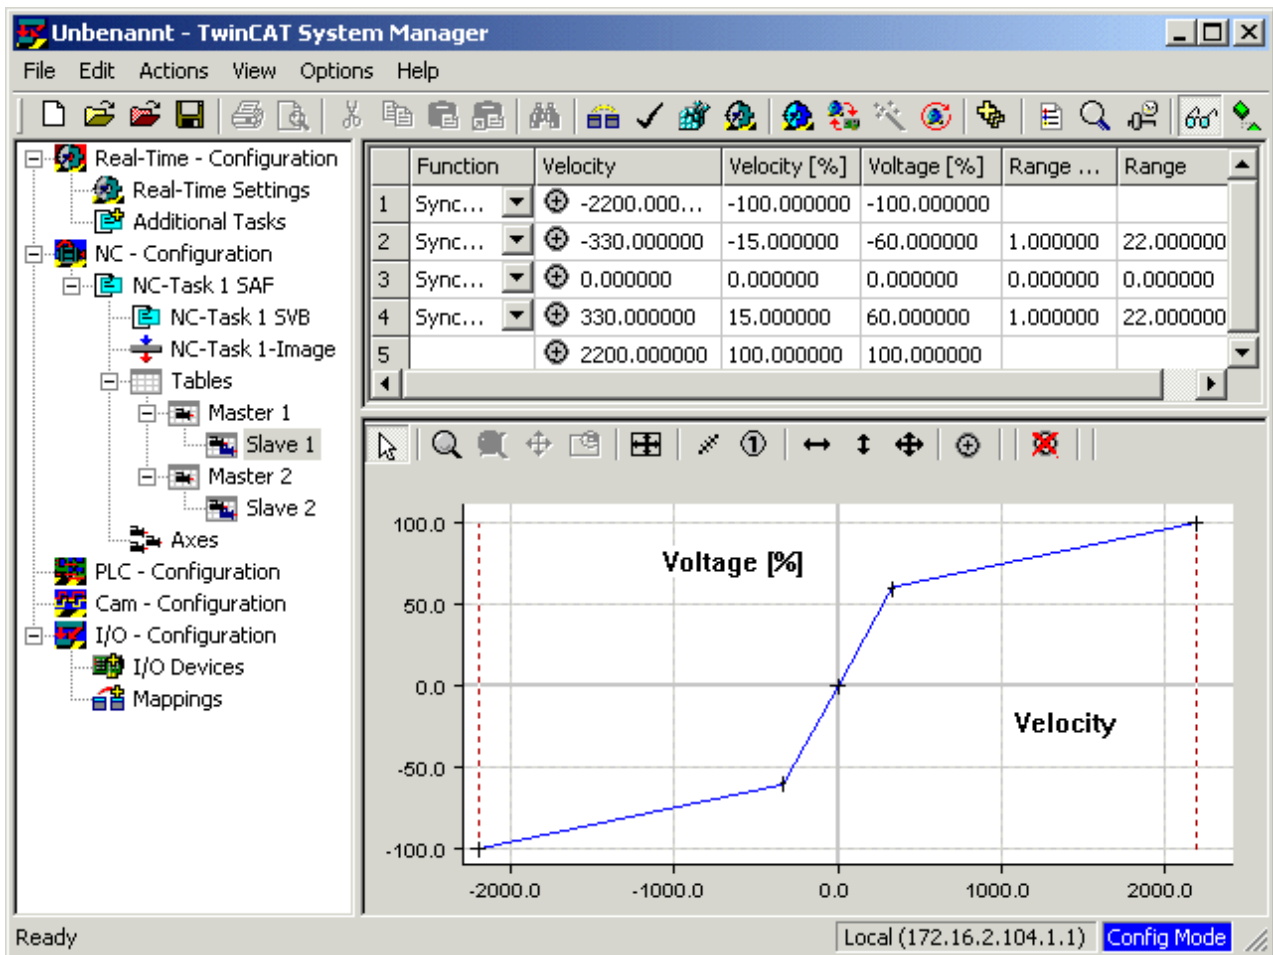


Die Bedienung des Valve Diagram Editors ist grafisch orientiert. Nach der grafisch interaktiven Eingabe der Punkte in dem Grafikfenster werden die Koordinaten der Punkte in dem Tabellenfenster darüber dargestellt. Neue Punkte können nur über die Grafik hinzugefügt werden und vorhandenen Punkte können auch nur über die Grafik gelöscht werden. Die Eigenschaften der Punkte - die Werte der Koordinaten - können auch interaktiv in dem Tabellenfenster manipuliert werden. Die Punkte werden standardmäßig durch Geraden miteinander verbunden. Durch Eingabe eines Übergangsbereichs (**Range**) werden die Geradenübergänge geglättet. Der Range lässt sich nur über das Tabellenfenster ändern.

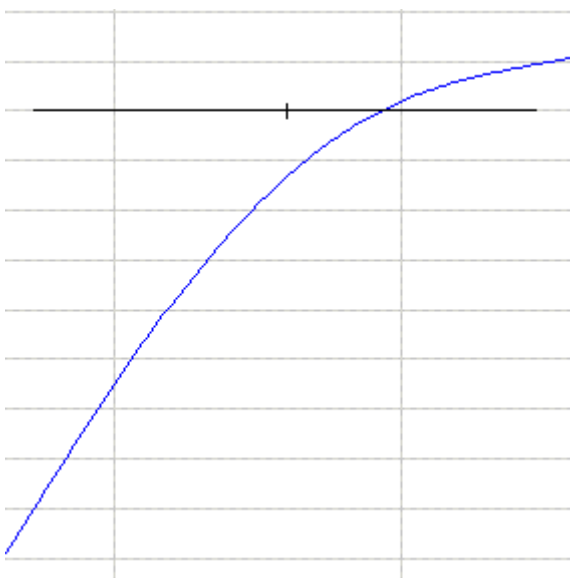

Das Kreuz, welches den Schnittpunkt der Geraden angibt, wird in horizontaler Länge dem Range angepasst. In dem grafischen Bereich lassen sich nicht nur die Spannung in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, sondern auch deren Ableitungen darstellen.


Den Wechsel der Darstellung kann man durch rechten Mausklick im Grafikfenster in dem folgenden Menü umstellen:

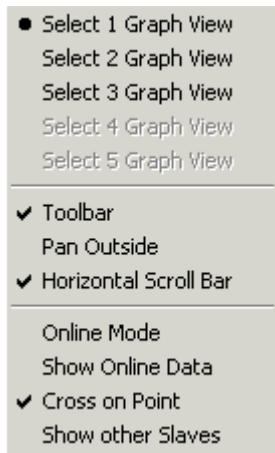

So wird für jede Ableitung ein separates Grafikfenster eröffnet.

4 Grafikfenster


Die Kennlinie (Spannung in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit) des Slaves und deren Ableitungen werden jeweils in einem separatem Grafikfenster dargestellt.

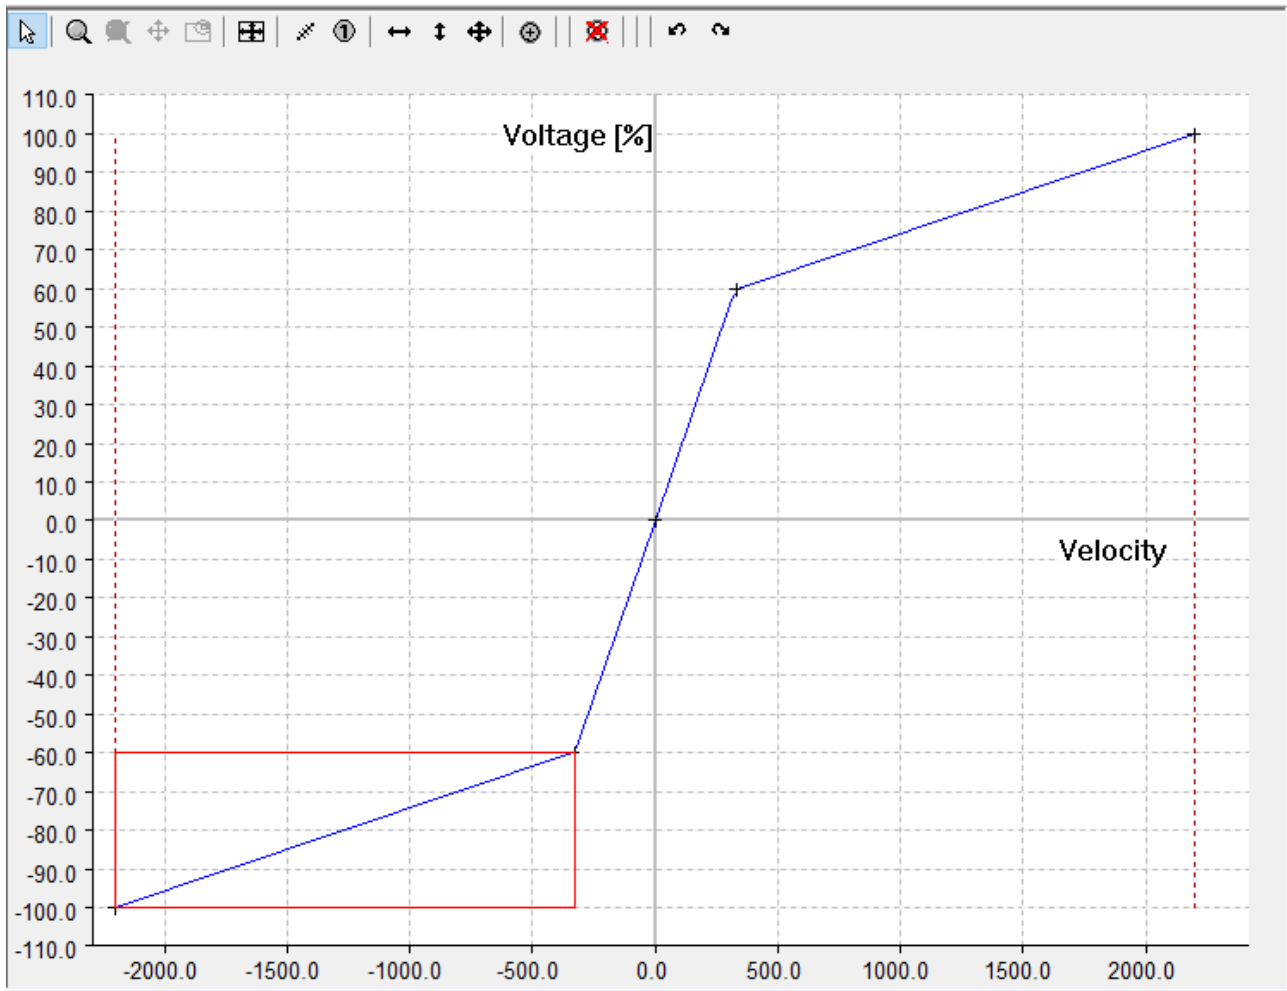

In der zugehörigen Toolbar gibt es zum einen Buttons, die sich nur auf die Grafik beziehen,



 
und zum anderen die speziellen Befehle des Kurvenscheibeneditors



Die Grafikbefehle unterteilen sich in den **Eingabemodus**:  und die Zoom und Verschiebebefehle:

 **Zoom**

 **Zoom alles**

 **Verschieben** (Wenn der Schalter **Pan outside** im **Popupmenü** eingeschaltet ist, kann man auch über die Grenzen hinweg verschieben.

Dieser Befehl ist erst dann aktiv, wenn der Zoombefehl aufgerufen wurde.



Übersichtsfenster ein/ausschalten. Das Fenster lässt sich nur dann einschalten, wenn man in das Fenster hineingezoomt hat.




Wenn das **Übersichtsfenster** eingeschaltet ist, kann man in dem Fenster nicht nur erkennen, in welchen Ausschnitt die Grafik ist, sondern man kann darin den Ausschnitt verschieben oder einen neuen Ausschnitt zoomen.

Mit den **horizontalen** und **vertikalen ScrollBars** kann man den **Grafikausschnitt** verschieben, wobei der horizontale Scrollbar für alle Grafikfenster gleichzeitig gilt.

Wenn man eine IntelliMouse mit ScrollWheel verwendet, kann man mit dem ScrollWheel zoomen.

Die Toolbar mit den Befehlen kann durch rechten Mausklick (im Grafikfenster) in dem folgenden Menü ein- oder ausgeblendet werden:

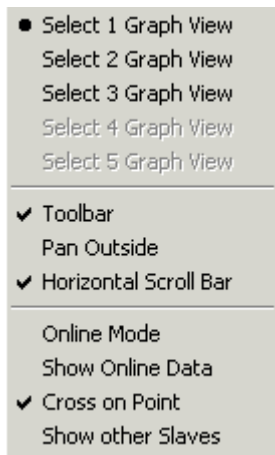

Mit eingeschalteter Option **Horizontal Scroll Bar** ist für dieses Fenster ebenfalls ein horizontaler Scroll Bar vorhanden. Alle horizontalen Scroll Bars sind synchronisiert.

Mit der Option **Cross on Point** werden die Anfangs- und Endpunkte der Bewegungsabschnitte mit einem Kreuz gekennzeichnet.


Der **Show Online Data** stellt die Tabellendaten, die sich momentan in der NC befinden mit der zugehörigen Tabellen ID, als kubischen Spline dar. Dadurch kann es momentan zu einer verzerrten Darstellung kommen, da die linearen Tabellen als natürliche Splines (zweite Ableitung an den Rändern gleich Null) dargestellt werden. Die Daten werden in der gleichen Farbe nur gestrichelt dargestellt.

Die Daten werden automatisch per ADS übertragen, sobald der Online Mode eingeschaltet wird. Durch ein- und ausschalten des Modus können die aktuellen Daten gelesen werden.

Beim Speichern des Projektes in der Registry werden automatisch die Informationen für das Erzeugen und Übertragen der Tabellen in die NC erzeugt.


5 Eigenschaften des Masters

Auf der Eigenschaftsseite des Masters:

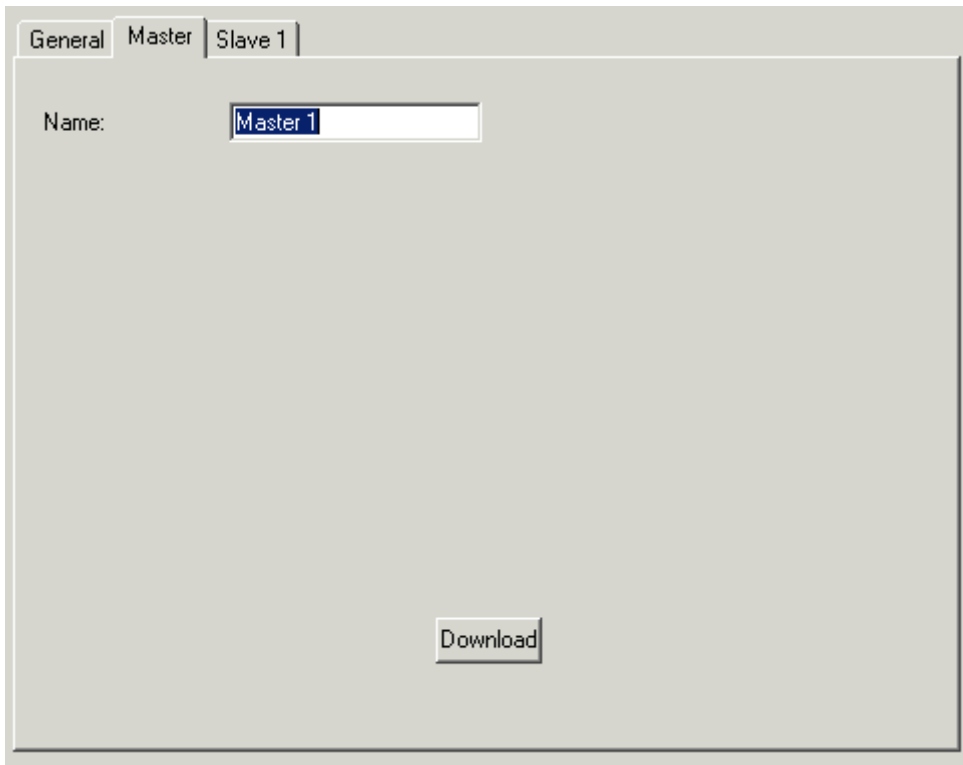

kann der Name des Masters eingegeben werden.

Zum importieren von Slaves kann per rechtem Mausklick auf den Master in der Baumansicht in dem Menü

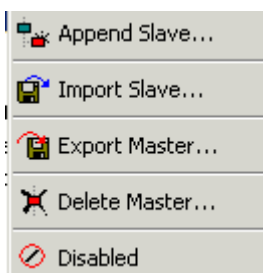

der Punkt **Import Slave...** gewählt werden.

Hier können die Daten des Masters inklusiv der Slavedaten auch exportiert werden. Der Import dieser Daten ist über die Baumansicht unter dem Punkt **Tables** möglich.

6 Eigenschaften des Slaves

Auf der Eigenschaftsseite des Slaves:

The screenshot shows a configuration window for a slave axis. The 'Slave 1' tab is selected. The 'Name' field contains 'Slave 1' and the 'Table Id' field contains '1'. The 'Assigned Axis' dropdown is set to '(none)'. There is a 'Color' button. The 'Automatic Area Ratio' checkbox is unchecked, and the 'Area Ratio A/B' field is set to '1'. Under the 'Velocity' section, the 'Percent' radio button is selected. The 'Velocity A 100%' field is set to '2200' and the 'Velocity B 100%' field is set to '-2200'. At the bottom, there are 'Import' and 'Download' buttons.


kann der Name des Slaves editiert werden. Dem Slave kann eine der Achsen zugeordnet werden.

Mit **Import** können Dateien in der Form (Geschwindigkeitswert, Spannungswert) eingelesen werden. Die Werte werden dann als kubische Splines dargestellt. Der Typ des Splines muss in Abhängigkeit der Werte dabei noch in der Tabelle angepasst werden.

Wenn das Kontrollkästchen **Automatic Area Ratio** aktiviert wird, kann ein festes Flächenverhältnis der beiden Kolbenseiten in dem Feld **Area Ratio A/B** angegeben werden. Die Spannungen werden dann automatisch für die B-Seite berechnet und daher lassen sich diese Werte nicht mehr in der Grafik oder der Tabelle ändern.

Durch die Auswahl **Velocity Percent** oder **Absolute** wird entschieden, ob man mit der Geschwindigkeit prozentual oder absolut arbeitet. In dem Fall **Velocity Percent** werden bei einer Änderung der **Velocity A 100%** die Geschwindigkeitswerte des Diagramms so umskaliert, dass die prozentualen Werte konstant bleiben.

Die **Table Id** gibt die eindeutige Identifikationszahl (1..255) der Tabelle an, mit der die Tabellendaten in der NC abgelegt werden. Sie kann per rechtem Mausklick in dem Menü

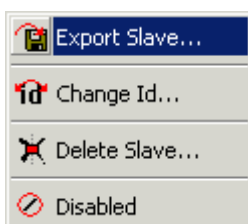

mit dem Befehl **Change Id...** verändert werden.

Mit **Export Slave...** können die Daten des Bewegungsdiagramms in einer Exportdatei (*.tce) gespeichert werden. Diese Daten können unter einem Master wieder importiert werden.

7 Tabellenfenster

In dem Tabellenfenster werden die Werte der Bewegungsabschnitte dargestellt.:


	Function	Velocity	Velocity [%]	Voltage [%]	Range [%]	Range
1	Synchron Function	⊕ -2200.000000	-100.000000	-100.000000		
2	Synchron Function	⊕ -330.000000	-15.000000	-60.000000	1.000000	22.000000
3	Synchron Function	⊕ 0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4	Synchron Function	⊕ 330.000000	15.000000	60.000000	1.000000	22.000000
5		⊕ 2200.000000	100.000000	100.000000		

Tabellenüberschrift	Beschreibung
Function	Gibt den Funktionstyp an (siehe Funktionstypen)
Velocity	absoluter Geschwindigkeitswert
Velocity [%]	prozentualer Geschwindigkeitswert
Voltage [%]	prozentuale Spannung
Range	absoluter Wert des Übergangsbereiches
Range[%]	prozentualer Wert des Übergangsbereiches

Die Werte können per Tastatur geändert werden. Die prozentualen und absoluten Werte hängen dabei direkt zusammen, so daß eine Änderung des einen den anderen direkt mitändert (nach dem Drücken der Return-Taste oder Verlassen des Feldes).

Funktionstypen

Der Funktionstyp kann neben den Standardtypen (Synchron/Automatic), die per Kommando in der Grafik verändert werden können, auch in der Kombobox verändert werden. Beim ersten Anklicken der Kombobox - oder eines Feldes der ersten Spalte - wird im Fenster der Position temporär ein Rechteck aufgespannt mit den Eckpunkten Anfangspunkt und Endpunkt des Abschnitts. Sobald man ein anderes Feld im Tabellenfenster antippt, wird entweder für dieses das Rechteck gezeigt oder kein Rechteck mehr angezeigt.

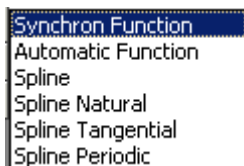

Die Typen entsprechen denen der VDI-Richtlinie 2143 zusätzlich kommen noch die kubischen Splines mit den Randbedingungen natürlich, tangential und periodisch hinzu.

Typ	Beschreibung	Randbedingung
Synchron	Synchrone Bewegung (konstantes Übersetzungsverhältnis von Slave zu Master entspricht der normierten Geschwindigkeit)	konstante Geschwindigkeit v, Beschleunigung a=0
Automatic	Automatische Anpassung an die Randwerte (Geschwindigkeit, Beschleunigung)	
Spline	Innerer Abschnitt eines kubischen Splines	
Spline Natural	Start- oder Endabschnitt eines natürlichen kubischen Splines	a=0
Spline Tangential	Start- oder Endabschnitt eines tangentialen kubischen Splines	

Typ	Beschreibung	Randbedingung
Spline Periodic	Start- oder Endabschnitt eines zyklischen kubischen Splines	

Das Ändern des Splinetyps beim ersten Punkt bedingt auch die Änderung des Splinetyps insgesamt und damit auch den vom Endpunkt.

8 Kommandos

Die Kommandos des Valve Diagramm Editors, die durch die Toolbar des jeweiligen Grafikfenster aufrufbar sind:




können nur dann aufgerufen werden, wenn von den Grafikbefehlen



der Eingabemodus aktiviert ist.

Die Kommandos gelten jeweils nur für das jeweilige Fenster.

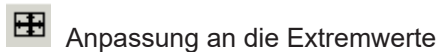

Anpassung an die Extremwerte

Die Koordinaten des Fensters werden an die Extremwerte der Bewegung angepasst



Messen des Abstands

Von dem zuerst mit der linken Maustaste angeklicktem Punkt wird der horizontale und vertikale Abstand zu dem aktuellen Punkt oben rechts im Fenster ausgegeben (Maustaste bitte gedrückt lassen).



Aktuelle Position

Von dem aktuellen mit der linken Maustaste angeklicktem Punkt wird die absolute horizontale und vertikale Position oben rechts im Fenster ausgegeben (Maustaste bitte gedrückt lassen).

Die folgenden Befehle gelten nur in dem Grafikfenster der Position:



Horizontale Verschiebung

Verschiebt den ausgewählten Punkt horizontal

Im Geschwindigkeitsfenster für synchrone Funktionen: Verschiebung auf der Geraden im Positionsfenster

Temporär kann der linke Rand des Grafikbereichs damit verschoben werden, um die Skala besser lesen zu können.



 
Vertikale Verschiebung

Verschiebt den ausgewählten Punkt vertikal



Verschiebung

Verschiebt den ausgewählten Punkt



Punkt einfügen

Fügt an der Position des Cursors einen Punkt ein




Punkt löschen

Der ausgewählte Punkt wird gelöscht und der entsprechende Abschnitt ebenso


9 Beispiel

Hier soll die Vorgehensweise für das Laden von Messwerten und das Konstruieren einer entsprechend angepassten Kennlinie gezeigt werden.


Zuerst legt man einen neuen Slave unter dem bereits vorhanden Master an. Auf der Eigenschaftsseite des Slaves können mit dem **Import** Befehl die gemessenen Werte eingelesen werden. Die Frage nach dem Löschen der aktuellen Daten sollte mit OK bestätigt werden.

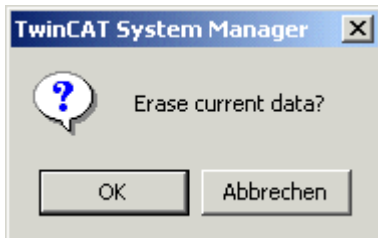


Durch das Kommando **Anpassung an die Extremwerte** wird das Grafikfenster den eingelesenen Daten angepasst. Die gemessenen Daten werden dabei als kubischer Spline dargestellt. Falls die Schwankungen der Messwerte zu groß ist kann es dabei in der Darstellung zu Überschwingern kommen. Durch manuelles Ändern des Funktionstyps in der Tabelle lässt sich dieses Verhalten ändern.

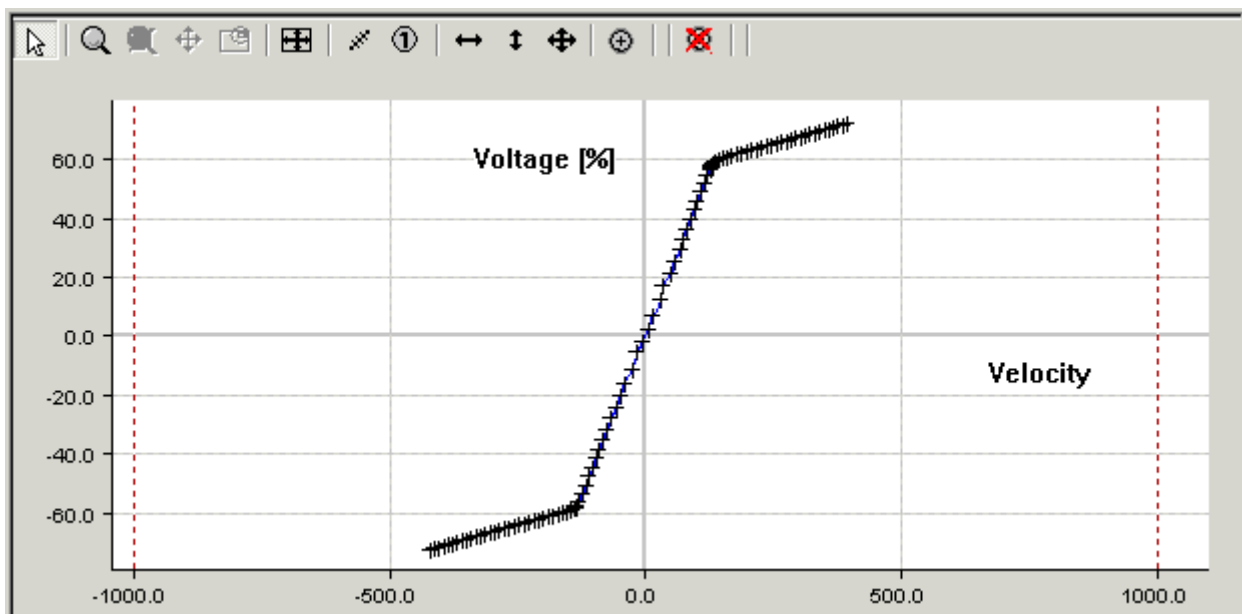


Für die Kennlinie fügt man jetzt einen neuen Slave ein bzw. wechselt zu dem bereits vorhandenen Slave, den man modifizieren will. Mit dem Kommando (rechte Maustaste in der Grafik) **Show other Slave** legt man die Messwerte in den Hintergrund.

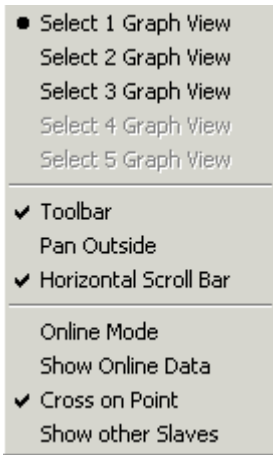

Jetzt kann man zum Beispiel durch Verschieben die Punkte und eventuelles Zoomen der aktuellen Kennlinie diese an die Messpunkte anpassen. Normalerweise werden die Messpunkte nicht den ganzen Bereich der Kennlinie ausfüllen, die aktuelle Kennlinie geht also über die gemessenen Werte hinaus.

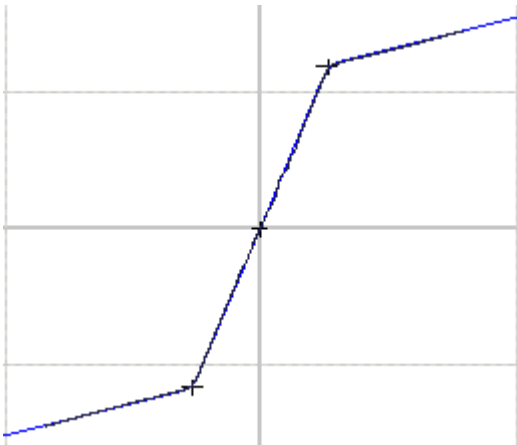

Falls man mehrere Messungen hat, kann man jede einzelne in einen separaten Slave ablegen und mit dem Befehl **Disabled** in der Baumansicht die im Moment in der Ansicht im Hintergrund nicht benötigten Wegblenden.

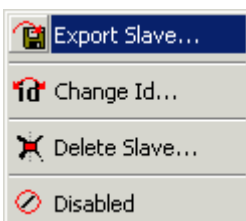

Mehr Informationen:
www.beckhoff.de/ts1500

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
Telefon: +49 5246 9630
info@beckhoff.de
www.beckhoff.de

